

\*

\*

粕屋町 粕屋浄水場  
水安全計画 (案)

平成31年2月14日 作成分

粕屋町 上下水道課

\*

\*

用語の説明

用語	説明
危害	損害又は損失が発生すること、又はそのおそれがあること 「シアンが水道に混入した」とする事例では、「シアンが混入した水道水によって利用者に健康被害又はそのおそれが生じること」
危害原因事象	危害を引き起こす事象のこと 「シアンが水道に混入した」とする事例では、「シアンを水道水に混入させてしまったこと（例えば工場からの流出）」
危害分析	水道システムに存在する危害原因事象の抽出を行い、抽出した危害原因事象のリスクレベルを評価し設定すること
危害抽出	水源～浄水場～給水栓の水道システムに存在する潜在的な危害も含めた危害原因事象を抽出すること
リスクレベル	危害原因事象の発生頻度、影響程度によって定まるリスクの大きさ
リスクレベルの設定	危害原因事象の発生頻度、影響程度に基づきリスクレベルを設定すること
リスクレベル設定マトリックス	危害原因事象の発生頻度、影響程度とリスクレベルとの対応関係に関する表
管理措置	危害原因事象による危害の発生を防止する、又はそのリスクを軽減するためにとる管理内容 浄水場において実施する浄水薬品の注入や沈澱・ろ過等の運転操作等
危害発生箇所	危害原因事象が発生する水道システムの箇所
管理点	管理措置の設定を行う水道システムの箇所
監視	管理措置の実施状況を適時に把握するために計画された一連の観測又は測定
監視項目	管理措置の実施状況を適時に把握するために観測又は測定する項目
管理基準	管理措置が機能しているかどうかを示す基準であり、対応措置の発動要件として用いるもの
対応、対応措置	管理基準を逸脱した場合、逸脱を修正して元に戻し、逸脱による影響を回避、低減する措置
妥当性確認	管理措置、監視方法、管理基準、対応措置等の水安全計画の各要素が適切であることを、各要素の設定の技術的根拠を明らかにすることにより、立証すること
検証	水安全計画及びその運用効果の有効性を確認、証明すること すなわち、水安全計画が計画とおりに実施されたか、及び安全な水の供給のために有効に機能し目標とする水質を満足したかを確認すること
レビュー	種々の情報をもとに水安全計画を見直し、必要に応じて改善すること
支援プログラム	水安全計画を効果的に機能させるよう支援するプログラム ここでは、水道水の安全を確保するのに重要であるが直接的には水質に影響しない措置、直接水質に影響するものであるが水安全計画策定以前に法令や自治体・水道事業者の規定等に基づいて策定された計画等を支援プログラムに位置づけることとした

＜ 目 次 ＞

1. 水安全計画策定・推進チームの編成	4
2. 水道システムの把握	5
2. 1 水道システムの概要	5
2. 2 フローチャート	7
2. 3 モニタリング（監視）方法等	8
3. 危害分析	9
3. 1 リスクレベルの設定	9
1) 発生頻度の特定	9
2) 影響程度の特定	9
3) リスクレベルの仮設定	11
4. 管理措置の設定	12
4. 1 現状の管理措置、監視方法、監視計器の分類	12
4. 2 水質項目と番号	13
4. 3 危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理	14
4. 4 管理目標	15
4. 5 危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置	16
1) リスクレベル 5 及び 4 の危害原因事象等	17
① リスクレベル 5	17
② リスクレベル 4	17
5. 管理基準を逸脱した場合の対応	18
5. 1 異常の認識と判断	18
5. 2 対応措置	20
5. 3 水質項目別の具体的な対応	22
1) 残留塩素	22
2) 外観	23
3) 臭気	24
4) 濁度	25
5) pH値	26
5. 4 緊急時の対応	27
6. 文書と記録の管理	28
7. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証	30
妥当性確認チェックリスト	31
検証のためのチェックシート	32
対応措置記録簿書式（管理基準を逸脱した場合に記録）	33
8. レビュー	35
9. 支援プログラム	36

1. 水安全計画策定・推進チームの編成

	氏名	役職名・部署名	主な役割	
1	箱田 彰	粕屋町長	水道事業	
2	松本 義隆	上下水道課長	水道事業総括責任者	
3	渡辺 剛	上下水道課主幹	管理係長	水道技術管理者
4	安河内 隆信	上下水道課係長	業務係長	
5	益田 昂堯	上下水道課主事	水道施設担当者	
6	株式会社 ウォーターテック	浄水場委託管理 者	施設運転管理者	水質管理者

## 2. 水道システムの把握

### 1) 行政区域

粕屋町は、福岡県北西部に位置し、西に福岡市、北に久山町、東に篠栗町・須恵町、南に志免町と1市4町に隣接しています。町の面積は14.13平方キロメートル、自然環境にも恵まれており、福岡市近郊に位置しながら田園も多く残り、ブロッコリーなどの都市近郊農業も行われています。近年では商業が発展し、交通の利便性が高いことから、流通業関連の開発が進んでいます。また、筑前三大池の一つである駕輿丁池をはじめとする大小のため池や多々良川・須恵川を有する緑と水辺に囲まれた町でもあります。

### 2) 水道事業

①計画給水人口	:	51,060人
②計画一日最大配水量	:	14,830m <sup>3</sup> /日
③普及率	:	97.6% (平成29年度末)
④職員総数	:	9人 (平成30年4月1日)
⑤その他	:	平成29年度末現在

給水区域及びその面積	14.13km <sup>2</sup>
給水人口	46,065人
給水件数	19,348人
年間配水量計	4,136,418m <sup>3</sup>
一日最大配水量	12,548m <sup>3</sup>
一日平均配水量	11,333m <sup>3</sup>
配水管延長	150.68km

## 2. 1 水道システムの概要

### 1) 水道事業の形態

上水道

### 2) 水源の種別

河川水 (表流水)	浅層地下水	深層地下水	浄水受水
-----------	-------	-------	------

### 3) 水源水域 (原水) の特徴

①水源の状況	清浄
i. 高濁度発生の有無	: 全く発生しない
ii. カビ臭発生の有無	: しばしば発生する
②水質事故の状況	水源水質事故ほとんどない
③水質汚濁源	
下水処理施設	農業 (田・畑)

#### 4) 水源・取水点の特徴

- ・須恵川 表流水 3,300m<sup>3</sup>/日
- ・江辻水源地（浅井戸×1、深井戸×2） 4,000m<sup>3</sup>/日
- ・福岡地区水道企業団からの水道水用受水 7,875m<sup>3</sup>/日
- ・須恵町からの水道水用受水 900m<sup>3</sup>/日

#### 5) 浄水処理の方法

- | 急速ろ過 | 前塩素処理 | 中間塩素処理 | 後塩素処理 |
|------|-------|--------|-------|
|------|-------|--------|-------|
- 1系（旧系）（浄水能力 Q=4,800m<sup>3</sup>/日）
- ・着水井（有効容量 12.8m<sup>3</sup>）
  - ・混和池（有効容量 3.33m<sup>3</sup>）
  - ・フロック形成池（有効容量 73.6m<sup>3</sup> 池数2池）
  - ・薬品沈殿池（有効容量412m<sup>3</sup> 池数2池）
  - ・急速ろ過池（能力4,800m<sup>3</sup>/日 面積45.9m<sup>2</sup> ろ過速度104m/分 12池）  
（うち1池予備）
  - ・送水ポンプ・浄水池（Φ150×2台 有効容量 228m<sup>3</sup>）
  - ・活性炭ろ過機（能力4,800m<sup>3</sup>/日 面積6.15m<sup>2</sup> ろ過速度32.5m/時 2基）
- 2系（新系）（浄水能力 Q=4,800m<sup>3</sup>/日（うち2,400m<sup>3</sup>/日予備）
- ・着水井（有効容量 62.0m<sup>3</sup>）
  - ・原水ポンプ井（有効容量 150m<sup>3</sup>）
  - ・混和池（有効容量 7.1m<sup>3</sup>）
  - ・フロック形成池（有効容量 116.1m<sup>3</sup> 池数2池）
  - ・薬品沈殿池（有効容量208m<sup>3</sup> 池数2池）
  - ・急速ろ過池（能力4,800m<sup>3</sup>/日 面積19.8m<sup>2</sup> ろ過速度121m/分 4池×2系統）
  - ・送水ポンプ・浄水池（Φ125×37kw×2台 有効容量 228m<sup>3</sup>）
  - ・活性炭ろ過機（能力3,600m<sup>3</sup>/日 面積8.0m<sup>2</sup> ろ過速度12.4m/時 1基）

#### 6) 配水・給水施設の規模と特徴

第1配水池（粕屋南配水池）

有効容量 3,000m<sup>3</sup>（PC造） 1,700m<sup>3</sup>（RC造）


第2配水池（西尾山配水池）

有効容量 3,000m<sup>3</sup>（PC造）

#### 7) 給水区域の特徴

本町は、町内全域が給水区域であり、計画給水人口51,060人、計画一日最大配水量14,830m<sup>3</sup>とする事業を遂行しています。また、安全で安定した給水を目指し、町内5か所において末端給水栓水の監視を日々行っている状況です。粕屋南配水池・西尾山配水池は、自然流下配水及び加圧配水で各配水区に配水を行っています。

2. 2 フローチャート

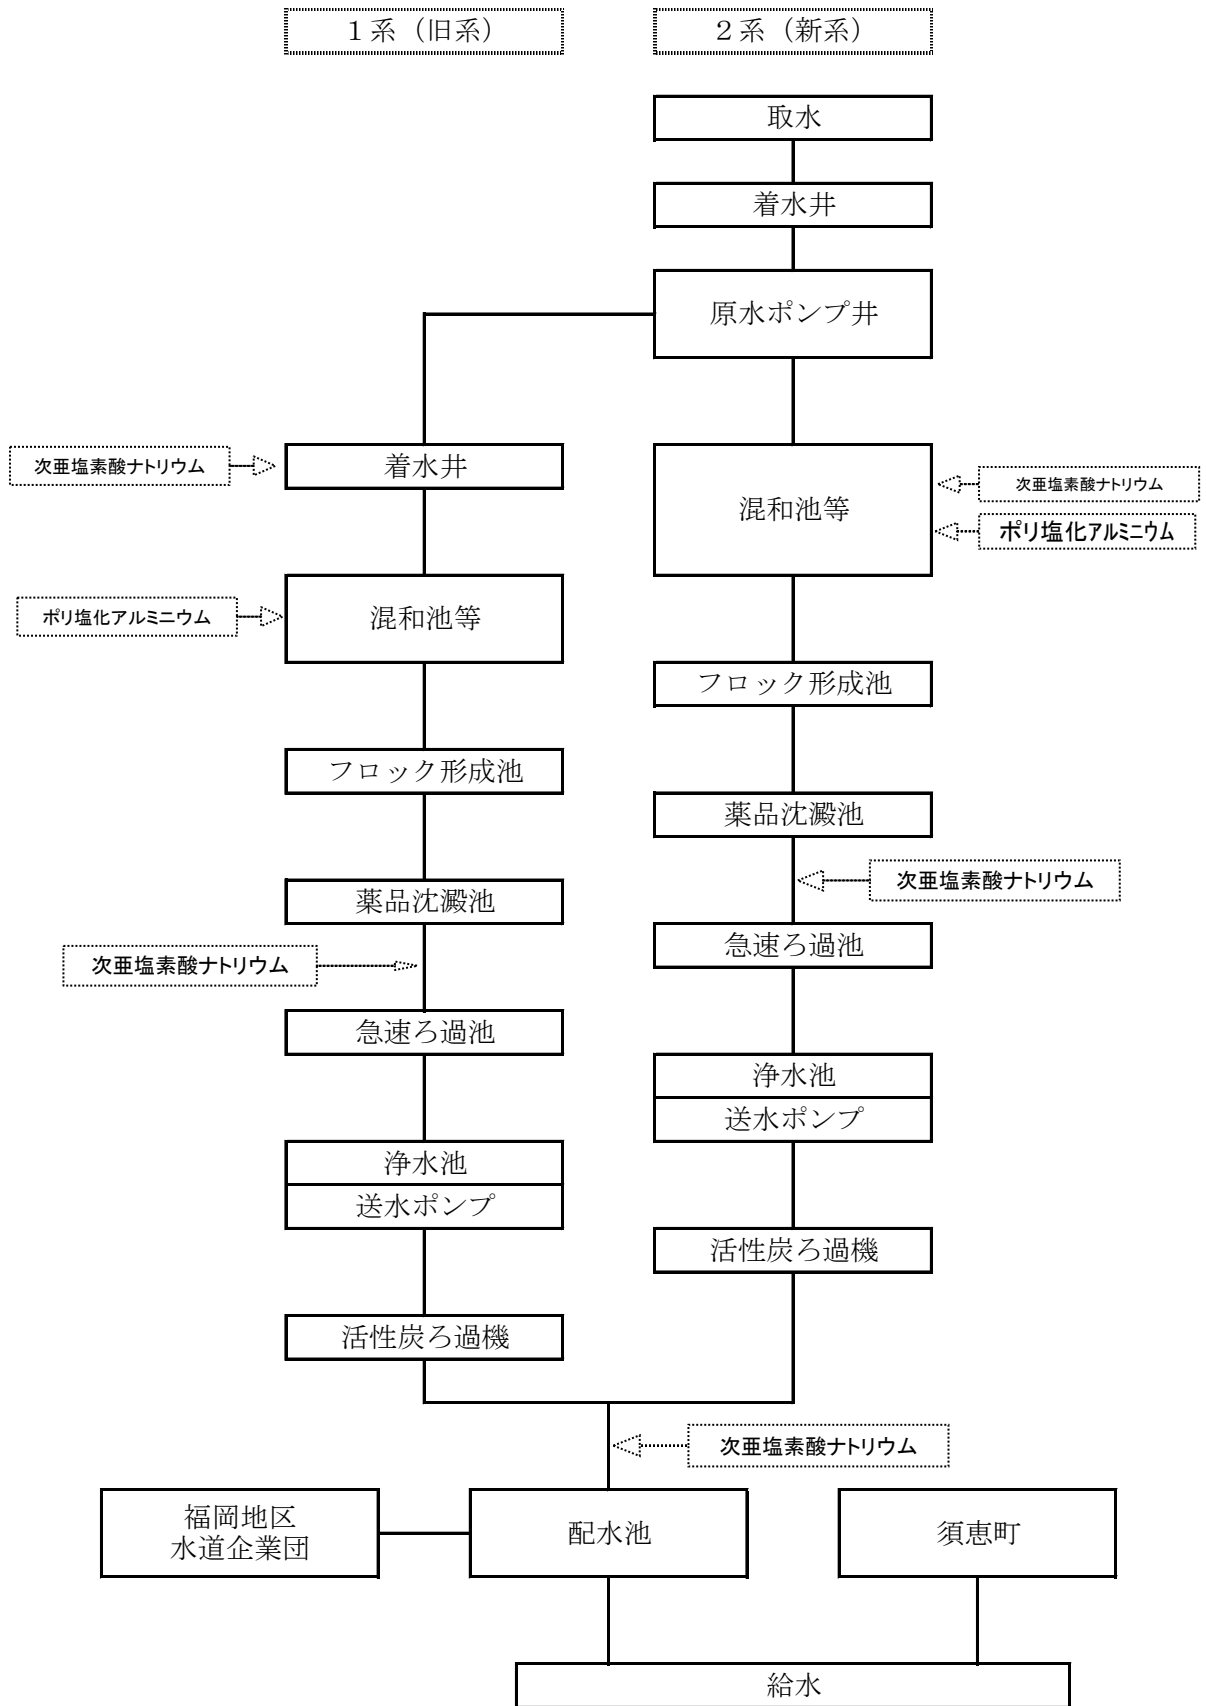

2. 3 モニタリング（監視）方法等

水供給経路 監視項目	水源	水源	取水	浄水	取水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	計装	浄水	浄水	給配	給配
	表流水	地下水	取水	着水井	原水ポンプ井	着水井	混和池等	フロック形成池	薬品沈澱池	急速ろ過池	浄水池	浄水池	送水ポンプ	活性炭ろ過機	配水池	配水管	給水
残留塩素	R								2 ★		2 ★		2 ★	3 ★			1 ☆
外観	W			1 ☆													1 ☆
臭気	O			1 ☆													1 ☆
濁度	T			1 ★						2 ☆		2 ☆					1 ☆
高感度濁度	S												2 ★				
pH値	P			1 ★			2 ★						2 ★				
アルカリ度	A																
塩素要求量	H																
アンモニア	N			1 ☆													
油膜	G																
紫外線吸光度	U																
シアン	C																
バイオアッセイ	B																
電気伝導率	E				1 ☆								2 ☆				
水位	L			2 ★		1 ★					2 ★			2 ★			
流量	M			5 ★	2 ★							2 ★		3 ★			
★:自動計器																	
☆:手分析																	

計器の名称	保有数
残留塩素	9
濁度	1
高感度濁度	2
pH値	5
水位	7
流量	12



### 3. 危害分析

#### 3. 1 リスクレベルの設定

リスクレベルの設定は概ね以下のとおりとする。

##### 1) 発生頻度の特定

危害原因事象の発生頻度について、下表に示す。

発生頻度の分類

分類	内容	頻度
A	滅多に起こらない	10年以上に1回
B	起こりにくい	3～10年に1回
C	やや起こる	1～3年に1回
D	起こりやすい	数ヶ月に1回
E	頻繁に起こる	毎月

##### 2) 影響程度の特定

危害原因事象の影響程度について、下表に示す。

影響程度の分類（一般）

分類	内容	説明
a	取るに足らない	利用上の支障はない。
b	考慮を要す	利用上の支障があり、多くの人が不満を感じるが、ほとんどの人は別の飲料水を求めるまでには至らない。
c	やや重大	利用上の支障があり別の飲料水を求める。
d	重大	健康上の影響が現れるおそれがある。
e	甚大	致命的影響が現れるおそれがある。

影響程度の分類は、その危害原因事象が発生した箇所における水質項目、又はその危害原因事象が発生した場合に想定される水道水の水質（危害時想定濃度）に応じて行った。下表に「分類の目安」を示す。

分類の目安1（水質項目別）

危害原因事象の発生箇所			分類の目安
流域・水源	取水～ろ過池	ろ過池(ろ水)以降	
a	a	b	浄水処理可能物質（濁度、色度、鉄、マンガン、アルミニウム、一般細菌など）
a	b	b	浄水処理要注意物質（アンモニア態窒素、合成洗剤など）
a	b	b	酸・アルカリ性物質（pH値）
b	b	c	農薬、有機溶剤（フェノール、ベンゼン、テトラクロロエチレンなど）
b	b	c	劇物（カドミウム、六価クロムなど）
b	c	d	毒物（シアン化合物、水銀、ヒ素など）
b	b	c	高濁度、油浮上、異臭味（カビ臭含む）
b	b	e	大腸菌、ウイルス
b	b	e	クリプトスポリジウム等（耐塩素性病原生物）
b	c	d	残留塩素（不足）
c	c	c	浄水処理対応困難物質
-	-	e	残留塩素（不検出）
-	-	d	濁度（ろ過水）「クリプトスポリジウム等対策指針」による対応
b	b	b	水量
b	c	c	その他（上記分類に属さないもの）

注：浄水処理可能物質には、通常値では問題にならない物質も含む。

分類の目安2（危害時想定濃度別）

(1) 健康に関する項目	
a	基準値等の10% $\geq$ 危害時想定濃度
b	基準値等の10% $<$ 危害時想定濃度 $\leq$ 基準値等
c	基準値等 $<$ 危害時想定濃度
d	基準値等 $<$ 危害時想定濃度（シアン化合物、水銀等）
e	基準値等 $\ll$ 危害時想定濃度
e	大腸菌検出
e	耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム等）検出
d	残留塩素不足
e	残留塩素不検出
(2) 性状に関する項目	
a	基準値等 $\geq$ 危害時想定濃度
b	基準値等 $<$ 危害時想定濃度
c	基準値等 $<$ 外観（濁度、色度）、臭気・味（カビ臭含む）の危害時想定濃度
d	基準値等 $\ll$ 危害時想定濃度

3) リスクレベルの仮設定

発生頻度と影響程度からリスクレベル設定を以下のとおり設定した。

リスクレベル設定マトリックス

				危害原因事象の影響程度				
				取るに 足らない	考慮を 要す	やや 重大	重大	甚大
				a	b	c	d	e
発生 頻度	頻繁に起こる	毎月	E	1	4	4	5	5
	起こりやすい	1回/数ヶ月	D	1	3	4	5	5
	やや起こりやすい	1回/1~3年	C	1	1	3	4	5
	起こりにくい	1回/3~10年	B	1	1	2	3	5
	めったに起こらない	1回/10年以上	A	1	1	1	2	5

4) リスクレベルの比較検証・確定

個々の危害原因事象について確認するとともに、比較を行い上記リスクレベルを当事業体における確定版とした。

4. 管理措置の設定

4. 1 現状の管理措置、監視方法、監視計器の分類

管理措置の内容

分類	管理措置	
予防	水質調査 施設の予防保全（点検・補修等） 設備の予防保全（点検・補修等） 給水栓・貯水槽における情報提供	
処理	塩素処理 沈澱（薬品沈澱） 砂ろ過（急速ろ過） 粒状活性炭処理	

監視方法の分類と番号

監視方法	番号
なし	0
現場等の確認	1
実施の記録	2
手分析	3
計器による連続分析（自動計器）	4

監視方法の名称と略記号

自動計器

残留塩素	R
濁度	T
高感度濁度	S
pH値	P
水位	L
流量	M

手分析（略記号の前に「・」が付く）

残留塩素	・R
外観	・W
臭気	・O
濁度	・T
アンモニア	・N
電気伝導率	・E

4. 2 水質項目と番号

番号	項目	番号	項目	番号	項目	番号	項目
001	残留塩素	118	テトラクロエチレン	138	塩化物イオン	207	1, 1, 2-トリクロエチレン
002	クリプトスピリジウム等(耐塩素性病原生物)	119	トリクロエチレン	139	硬度 (Ca, Mg等)	208	トルエン
003	ウイルス	120	ベンゼン	140	蒸発残留物	210	亜塩素酸
101	一般細菌	121	塩素酸	141	陰イオン界面活性剤	212	二酸化塩素
102	大腸菌	122	クロ酢酸	142	ジエオキシ	214	抱水クロール
103	カドミウム	123	クロホルム	143	2-メチルイソボルネオール	215	農薬類
104	水銀	124	ジクロ酢酸	144	非イオン界面活性剤	219	遊離炭酸
105	セレン	125	ジブromクロロメタン	145	フェノール類	220	1, 1, 1-トリクロエタン
106	鉛	126	臭素酸	146	有機物質 (TOC)	221	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)
107	ヒ素	127	総トリハロメタン	147	pH	225	従属栄養細菌
108	クロム (6価)	128	トリクロ酢酸	148	味	227	腐食性(レンゲリア)指数
109	シアン	129	ブromジクロロメタン	149	臭気	301	油
110	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	130	ブromホルム	150	色度	302	アンモニア態窒素
111	ふっ素	131	ホルムアルデヒド	151	濁度	303	外観
112	ほう素	132	亜鉛	201	アンチモン	304	異物
113	四塩化炭素	133	アルミニウム	202	ウラン	305	水量
114	1, 4-ジオキサン	134	鉄	203	ニッケル	311	放射性セシウム
115	1, 1-ジクロエチレン	135	銅	204	亜硝酸態窒素	312	放射性ヨウ素
116	シス-1, 2-ジクロエチレン	136	ナトリウム	205	1, 2-ジクロエタン	351	浄水処理対応困難物質
117	ジクロメタン	137	マンガン	206	トランス-1, 2-ジクロエチレン	400	その他

4. 3 危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理

想定される危害原因事象、並びに関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の一覧表を「資料①」に示し、主要な水質項目ごとに整理した一覧表を「資料②」に示す。

また、定期水質検査結果の水質基準等との関係によるリスクレベルは、分類の目安2（危害時想定濃度別）によるものとし以下に示す。なお、定期水質検査結果によるリスクレベルの判断は、検査結果が得られた時点で随時行うものとし、「4. 5 危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置」に準じた対応を実施する。

定期水質検査結果によるリスクレベルの分類

	分類の目安	影響程度	リスクレベル
健康に関する項目	基準値等の10% $\geq$ 危害時想定濃度	a	1
	基準値等の10% $<$ 危害時想定濃度 $\leq$ 基準値等	b	2
	基準値等 $<$ 危害時想定濃度	c	3
	基準値等 $<$ 危害時想定濃度（シアン化合物、水銀等）	d	4
	基準値等 $\ll$ 危害時想定濃度	e	5
	大腸菌検出	e	5
	耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム等）検出	e	5
	残留塩素不足	d	4
	残留塩素不検出	e	5
性状に関する項目	基準値等 $\geq$ 危害時想定濃度	a	1
	基準値等 $<$ 危害時想定濃度	b	2
	基準値等 $<$ 外観（濁度、色度）、臭気・味（カビ臭含む）の危害時想定濃度	c	3
	基準値等 $\ll$ 危害時想定濃度	d	4

#### 4. 4 管理目標

主要な項目の管理目標の一覧を以下に示す。

1	薬品沈澱池	浄水池	活性炭ろ過機	配水池	給水
残留塩素	①残留塩素 ②1.5mg/L 以下 ③自動計器	①残留塩素 ②0.5～1.0mg/L ③自動計器	①残留塩素 ②0.4～0.8mg/L ③自動計器	①残留塩素 ②0.4～0.8mg/L ③自動計器	①残留塩素 ②0.1～0.5mg/L ③手分析

303	着水井	給水
外観	①外観 ②異常でないこと ③手分析	①外観 ②異常でないこと ③手分析

149	着水井	給水
臭気	①臭気 ②異常でないこと ③手分析	①臭気 ②異常でないこと ③手分析

151	着水井	薬品沈澱池	浄水池	活性炭ろ過機	給水
濁度	①濁度 ②250度 ③自動計器	①濁度 ②1.0度 ③手分析	①濁度 ②0.1度以下 ③手分析	①濁度 ②0.1度以下 ③自動計器	①濁度 ②0.1度以下 ③手分析

147	着水井	混和池等	活性炭ろ過機
pH	①pH ②5.8～8.6 ③自動計器	①pH ②6.7～8.0 ③自動計器	①pH ②6.7～8.0 ③自動計器

4. 5 危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置

リスクレベルに応じた管理措置等については、緊急性や予算等を考慮するものの、原則として下表に準じた対応とする。

リスクレベルの内訳並びにリスクレベル5及び4について以下に示す。

リスクレベル	管理措置がある場合	管理措置がない場合
1	1年に1回は管理措置の有効性の検証を行う。	新たな措置を検討し、必要なら実施（導入）する。
2	1年に1回は管理措置の有効性の検証を行う。データの監視及び処理に気を付ける。	新たな措置を実施（導入）する。
3～4	管理措置及び監視方法の適切（有効）性を再検討する。 ①管理措置及び監視方法が適切（有効）な場合→データの監視及び処理に気を付ける。 ②管理措置及び監視方法が適切（有効）でない場合→新たな措置を速やかに実施（導入）する。	新たな措置を速やかに実施（導入）する。 実施（導入）した措置の適切（有効）性を確認する。
5	管理措置及び監視方法の適切（有効）性を慎重に再検討する。 ①管理措置及び監視方法が適切（有効）な場合→データの監視及び処理に特に気を付ける。 ②管理措置及び監視方法が適切（有効）でない場合→新たな措置を直ちに実施（導入）する。	新たな措置を直ちに実施（導入）する。 実施（導入）した措置の適切（有効）性を慎重に確認する。

当施設におけるリスクレベルの内訳（WSP作成時点）を以下に示す。

リスクレベル	件数
レベル5	0
レベル4	0
レベル3	15
レベル2	30
レベル1	133
非該当	0
危害原因事象総数	178



1) リスクレベル 5 及び 4 の危害原因事象等

① リスクレベル 5

リスクレベル 5 該当なし

② リスクレベル 4

リスクレベル 4 該当なし

## 5. 管理基準を逸脱した場合の対応

### 5. 1 異常の認識と判断

#### 1) 内部における異常の認識

##### (1) 水質自動計器による監視

水質自動計器（濁度計、残留塩素計、電気伝導率計等）の測定値が管理目標値又は通常の運転管理内容を逸脱し、警報が鳴った場合

- ・監視画面により表示値を確認する。
- ・採水して該当項目の水質分析を行い、表示値と比較する。
- ・水質分析の結果が管理目標を逸脱している場合には異常と判断し、対応措置を講じる。
- ・水質分析の結果と水質自動計器の表示の間に誤差が認められる場合には、計器の点検と校正を行う。
- ・通常の運転管理内容は運転管理上の設定であり、この範囲を逸脱したとしても、直ちに水質上の問題となるわけではない。

##### (2) 手分析による監視（原則として、1回/日以上のもの）

手分析の水質検査結果が管理目標を逸脱していることが明らかとなった場合

- ・再度、採水及び水質検査を実施し、逸脱の有無を再確認する。
- ・管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。

##### (3) 目視による監視

水道施設やその周囲の状況等について、日常の巡視点検によって目視確認を行い、通常時と異なる状況が観察された場合

- ・採水した試料について、水質検査を実施する。
- ・水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。
- ・井戸の水位低下が認められる場合には、水質に異常がないか確認する。
- ・特に集水域内での事故等による影響として、油膜、油臭等への対応に留意する。

##### (4) 防犯設備による監視

取水場・浄水場に設置されている防犯設備が作動した場合

- ・警報が作動したら委託会社社員が現地に行き、状況を確認する。
- ・テロ行為等の異常事態が発生した場合は対応措置を講じる。
- ・必要に応じて、警察・消防・保健所等の機関へも連絡する。

#### 2) 外部からの通報等による異常の認識

##### (1) 水質検査機関からの連絡による異常の認識

水質検査機関より、水質異常についての連絡を受けた場合

- ・水質異常の状況（水質項目、濃度、原因等）に応じて対応措置を講じる。
- ・異常のある水質の再採水を行い、採水した試料の再検査を実施する。

(2) 保健所からの通報による異常の認識

保健所から、給水区域内において水系感染症の患者が急増している等の連絡を受けた場合

- ・採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。
- ・水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。

(3) お客さまからの苦情・連絡による異常の認識

お客さまから、水質異常についての苦情や連絡を受けた場合

- ・近隣の状況確認を行う。
- ・採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。
- ・水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。

(4) 関係部局、事故等の発見・原因者からの情報収集

集水域内の状況等について、関係部局（県、警察、消防、その他）や事故等の発見者から報告や通報を受けた場合

- ・通報内容の真偽を含め、関係部局等から情報の収集に努める。
- ・採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。
- ・水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。
- ・関係部局等からの更なる情報収集を行い、水質汚染事故の原因究明に努める。

3) 異常が認められなかった場合の対応

水質検査や情報収集の結果、異常が認められなかった場合

- ・引き続き情報収集を行い、経過を観察する。

## 5. 2 対応措置

### 1) 配水停止の判断

下記に該当する場合、水道法第23条に基づいて、水道技術管理者の判断により配水を停止する。

- ・ 給水する水が住民の健康を害するおそれがあるとき
- ・ 水源地等において水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン及び農薬類、並びにクリプトスピリジウム等（耐塩素性病原生物）などの汚染があり、適切な浄水処理が行われていなかったと推察されたとき
- ・ 浄水機能設備の異常等により配水が困難になったとき

### 2) 取水停止の判断

下記に該当する場合、水道技術管理者の判断により取水を停止する。

- ・ 原水水質が管理目標を超過し、塩素処理及び他の水源や受水とのブレンドでは浄水の水質基準を満たすことが困難となるおそれがある場合
- ・ 緊急時検査結果が異常ありの場合
- ・ 簡易テストにより毒物が検出された場合
- ・ 集水域において事故が発生し、水源が汚染を受けるおそれが生じた場合
- ・ 他の水源や受水とのブレンドにより、水質基準以下となる場合であっても、急性毒性を有する項目（耐塩素性病原生物、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、その他毒性生物、農薬類）が対象の場合は当該水源からの取水を停止する。他の水質項目にあっては、大幅な基準超過が認められる場合、取水を停止する。
- ・ その他、給水に支障のない範囲において必要と認められる場合

### 3) 浄水処理の強化

浄水処理の強化で対応可能な水質異常に対しては、下記の対応を講じる。

- ・ 原水の高濁度等により、沈澱処理水及びろ過水濁度の管理目標値を満たすことが困難な状況が想定される場合には、凝集剤の注入強化やろ過水量の削減を行う。
- ・ 浄水の残留塩素が管理目標の上限値を超えるおそれのある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を減量する。
- ・ 浄水の残留塩素が管理目標の下限値を下回るおそれのある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を増量する。
- ・ 給水栓で残留塩素が低下（0.1 mg/L以下）となった場合、又はそのおそれがある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を適正な注入管理によって実施するとともに、消火栓等から緊急排水を行う。特に、配水管の末端では滞留しやすいため、定期的な点検と排水によって残留塩素の維持を図る。
- ・ 塩素酸や臭素酸の濃度が管理目標を超えるおそれのある場合は、次亜塩素酸ナトリウムの交換等を行うとともに、保存方法について改善する。
- ・ 降雨の影響等により、水源井戸への地表水の混入が想定される場合、当該水源からの取水の停止や、塩素注入強化等について検討する。

#### 4) 汚染された施設の洗浄

汚染物質が水道施設又は配水管に到達した場合

- ・汚染された水道施設又は配水管内の水道水の排水を行い、汚染されていない水道水で配水管や配水池等の施設の洗浄を十分に行う。
- ・配水管からの排水が速やかに実施できるよう、排水設備の適切な設置、配水管網の点検を行う。

#### 5) 取水停止を行った場合の措置

取水停止が長期化した場合

- ・取水停止が長期化し、他水源の活用や他施設の運用では対応しきれない場合は、受水の確保に向けて関係部署と協議する。
- ・長期間停止後の再開に当たっては、滞留水や運転管理について十分に留意する。

#### 6) 関係機関への連絡

水源の汚染により、配水停止又は取水停止を行う（行った）場合

- ・配水停止を行う場合には、水質の状況、飲用の可否、応急給水の実施場所等について、各種の手段（広報車、ビラ、新聞、テレビ、ラジオ等）を活用して、お客さまへの広報を行う。
- ・飲料水健康危機管理実施要領（健水発第0628001号、平成14年6月28日）に基づき、水質事故の状況を厚生労働省健康局水道課に報告する。
- ・水質事故の状況を県、保健所等に連絡する。

#### 7) 配水再開

事態が終息し、配水を再開する場合

- ・通常運転への復帰後に浄水の水質検査を行い、検査結果を厚生労働省健康局水道課、県、保健所等関係機関に連絡する。
- ・異常がないと判断され、給水を再開する場合には、上記の関係機関に連絡する。
- ・給水区域内に感染症等の発症者がいないかどうかを関係機関に連絡し確認する。

5. 3 水質項目別の具体的な対応

1) 残留塩素

I. 管理目標値

1	薬品沈澱池	浄水池	活性炭ろ過機	配水池	給水
残留塩素	①残留塩素 ②1.5mg/L 以下 ③自動計器	①残留塩素 ②0.5～1.0mg/L ③自動計器	①残留塩素 ②0.4～0.8mg/L ③自動計器	①残留塩素 ②0.4～0.8mg/L ③自動計器	①残留塩素 ②0.1～0.5mg/L ③手分析

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法	監視地点	対応方法
給水栓水以外	①担当者に一報を連絡	給水栓水	①周辺直結水の残留塩素確認 ・同様に逸脱の場合は②以降を実施
	②次亜塩素酸ナトリウム注入率設定値の確認 ・次亜塩素酸ナトリウム注入率設定値の修正		②担当者に一報を連絡
	③残留塩素注入装置等の点検 ・装置の調整		③次亜塩素酸ナトリウム注入量設定値の確認 ・注入量設定値の修正
	④次亜塩素酸ナトリウム注入機、注入管の点検 ・代替設備への切り替 ・注入設備の修復		④残留塩素注入装置等の点検 ・装置の調整
	⑤次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度の確認 ・注入量の増量 ・処理水量の減量 ・薬品貯蔵方法の改善		⑤次亜塩素酸ナトリウム注入設備の点検 ・代替設備への切り替え ・注入設備の修復
	⑥指示を受け、給水栓水等の状況を確認		⑥次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度の確認 ・注入量の増量 ・処理水量の減量 ・薬品貯蔵方法の改善
	⑦担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・原因調査		⑦担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・原因調査
	・広報 ・水配運用の適正化		・広報 ・水配運用の適正化

III. 緊急時の連絡先

粕屋町役場 上下水道課  
092-938-0239

粕屋浄水場  
092-938-6607

IV. 特記事項

- ・必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウムの注入量の変更を行うこと
- ・水配の必要性がある場合は、給水車及び給水袋等の準備を行うこと
- ・次亜投入設備の故障や不具合については、機器設置メーカー及びメンテナンス業者へ連絡すること

2) 外観

I. 管理目標値

303	着水井	給水
外観	①外観 ②異常でないこと ③手分析	①外観 ②異常でないこと ③手分析

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水以外	①直ちに担当者に連絡し、指示を仰ぐ
	②指示を受け、給水栓水等における状況を確認 ・給水栓水が異常の場合は、給水栓水の対応による
	③担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化
給水栓水	①残留塩素の有無の確認 ・不検出の場合は残留塩素逸脱時の対応による
	②周辺直結水の外観異常の有無を確認 ・同様に逸脱の場合は③以降を実施
	③担当者に一報を連絡
	④塩素注入点の前と後における外観異常の有無を確認
	⑤担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化

III. 緊急時の連絡先

粕屋町役場 上下水道課  
092-938-0239

粕屋浄水場  
092-938-6607

IV. 特記事項

- ・必要に応じて、排水作業の準備を行うこと
- ・水配の必要性がある場合は、給水車及び給水袋等の準備を行うこと
- ・町民への広報が必要な場合は、広報車の手配を行うこと
- ・必要に応じて、浄水場及び外観異常地区の水質検査を行うこと

### 3) 臭気

#### I. 管理目標値

149	着水井	給水
臭気	①臭気 ②異常でないこと ③手分析	①臭気 ②異常でないこと ③手分析

#### II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水以外	①直ちに担当者に連絡し、指示を仰ぐ
	②指示を受け、給水栓水の状況を確認 ・給水栓水が異常の場合は、給水栓水の対応による
	③担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化 ・浄水処理における除去性確認、強化
給水栓水	①残留塩素の有無の確認 ・不検出の場合は残留塩素逸脱時の対応による
	②周辺直結水の臭気異常の有無を確認 ・同様に逸脱の場合は③以降を実施
	③担当者に一報を連絡
	④塩素注入点の前と後における臭気異常の有無を確認
	⑤担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化

#### III. 緊急時の連絡先

粕屋町役場 上下水道課  
092-938-0239

粕屋浄水場  
092-938-6607

#### IV. 特記事項

- ・臭気発生連絡者の地区名、名前、年齢、性別等の記録管理を行うこと
- ・臭気発生地区の現況調査を行うこと
- ・必要に応じて、浄水場及び臭気発生地区の水質検査を行うこと



4) 濁度

I. 管理目標値

151	着水井	薬品沈澱池	浄水池	活性炭ろ過機	給水
濁度	①濁度 ②250度 ③自動計器	①濁度 ②1.0度 ③手分析	①濁度 ②0.1度以下 ③手分析	①濁度 ②0.1度以下 ③自動計器	①濁度 ②0.1度以下 ③手分析

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水 以外	①濁度計の点検 ・濁度計の調整 ・計器に異常がない場合は②以降を実施
	②担当者に一報を連絡
	③指示を受け、給水栓水の状況を確認
	④周辺直結水の濁度異常と残留塩素の有無を確認
	⑤担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化 ・浄水処理における除去性確認、強化
給水栓水	①濁度計の点検 ・濁度計の調整 ・計器に異常がない場合は②以降を実施
	②担当者に一報を連絡
	③周辺直結水の濁度異常と残留塩素の有無を確認 ・同様に逸脱の場合は④以降を実施
	④担当者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化

III. 緊急時の連絡先

粕屋町役場 上下水道課  
092-938-0239

粕屋浄水場  
092-938-6607

IV. 特記事項

- ・必要に応じて、排水作業の準備を行うこと
- ・必要に応じて、ジャーテストを行う、薬品の注入量の変更を行うこと
- ・必要に応じて、取水量の制限及び停止等の措置をとること

5) pH値

I. 管理目標値

147	着水井	混和池等	活性炭ろ過機
pH	①pH ②5.8～8.6 ③自動計器	①pH ②6.7～8.0 ③自動計器	①pH ②6.7～8.0 ③自動計器

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水 以外	① pH計の点検 ・ pH計の調整 ・ 計器に異常がない場合は②以降を実施
	② 担当者に一報を連絡
	③ 指示を受け、給水栓水の状況を確認
	④ 周辺直結水の pH異常と残留塩素の有無を確認
	⑤ 担当者へその後の状況等を連絡 ・ 排水作業等の実施 ・ 広報 ・ 原因調査 ・ 水配運用の適正化 ・ 浄水処理における除去性確認、強化

III. 緊急時の連絡先

粕屋町役場 上下水道課  
092-938-0239

粕屋浄水場  
092-938-6607

IV. 特記事項

- ・ 必要に応じて、排水作業の準備を行うこと
- ・ 必要に応じて、取水量の制限及び停止等の措置をとること
- ・ 必要に応じて、薬品の注入量の変更を行うこと
- ・ 必要に応じて、pH測定を行うこと

#### 5. 4 緊急時の対応

予測できない事故等による緊急事態が発生した場合の対応方針、手順、行動、責任及び権限、連絡体制、水供給方法等については、以下のマニュアルに基づくものとする。

- ・緊急時対応計画書

1. 風水害、落雷、地震等の自然災害に対する初期対応と臨機の設置
2. 水質事故、設備損傷等の事故に対する初期対応と臨機の設置
3. 配水管等の漏水事故に対する臨機の措置

6. 文書と記録の管理

1) 水安全計画に関する文書

水安全計画に関する文書を下表に示す。これらの文書の識別・相互関係、制定・改廃の手続き、閲覧・配布・周知等の詳細については本事業体等の規程に準じて行うものとする。

水安全計画に関する文書一覧

文書の種別	文書名	文書内容	備考
水安全計画	水安全計画書	水安全計画書	
運転管理に関する文書	運転管理マニュアル	場内施設管理手順書	
		場外施設管理手順書	
		水質管理手順書	
		中央監視及び危機管理手順書	
		受水場及び配水場管理手順書	
		洗浄作業手順書	
水質管理に関する文書	水質検査計画書	水質検査計画	

## 2) 水安全計画に関する記録の管理

水安全計画に関する記録を下表に示す。これらの記録は、後述する「実施状況の検証」及び「レビュー」で用いることから、その保管場所等も定めている。記録様式は現在用いているものを基本とし、記録の作成等に当たっては、以下の点に留意する。

### (1) 記録の作成

- ① 読みやすく、消すことの困難な方法（原則としてボールペン）で記す。
- ② 作成年月日を記載し、記載した者の署名又は捺印等を行う。

### (2) 記録の修正

- ① 修正前の内容を不明確にしない（原則として二重線見え消し）。
- ② 修正の理由、修正年月日及び修正者を明示する。

### (3) 記録の保存

- ① 損傷又は劣化の防止及び紛失の防止に適した環境下で保管する。
- ② 記録の識別と検索を容易にするため、種類、年度ごとにファイリングする。

水安全計画に関する記録の一覧

記録の種別	記録の名称	保管場所
運転管理・監視 の記録	<日常の記録> ・管理日報（業務、巡視点検含）	2階中央監視室 ・電子データ管理 2階書庫 ・台帳管理
	<水質の記録> ・管理日報（巡視点検、水質検査含）	2階中央監視室 ・電子データ管理 2階書庫 ・台帳管理
	<その他の記録> ・自家用電気工作物保安管理	役場上下水道課 ・点検測定記録表 ・試験報告書


## 7. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証

### 1) 水安全計画の妥当性の確認

妥当性確認と実施状況の検証は、水安全計画が安全な水を供給する上で妥当なものであるかの確認はもとより、水道事業者が計画に従って常に安全な水を供給してきたことを立証するために重要である。

本水安全計画は以下のフローに従ってとりまとめている。ここでは、次表に掲げる項目について、水安全計画の妥当性を確認する。

### < 水安全計画作成・改善の手順 >

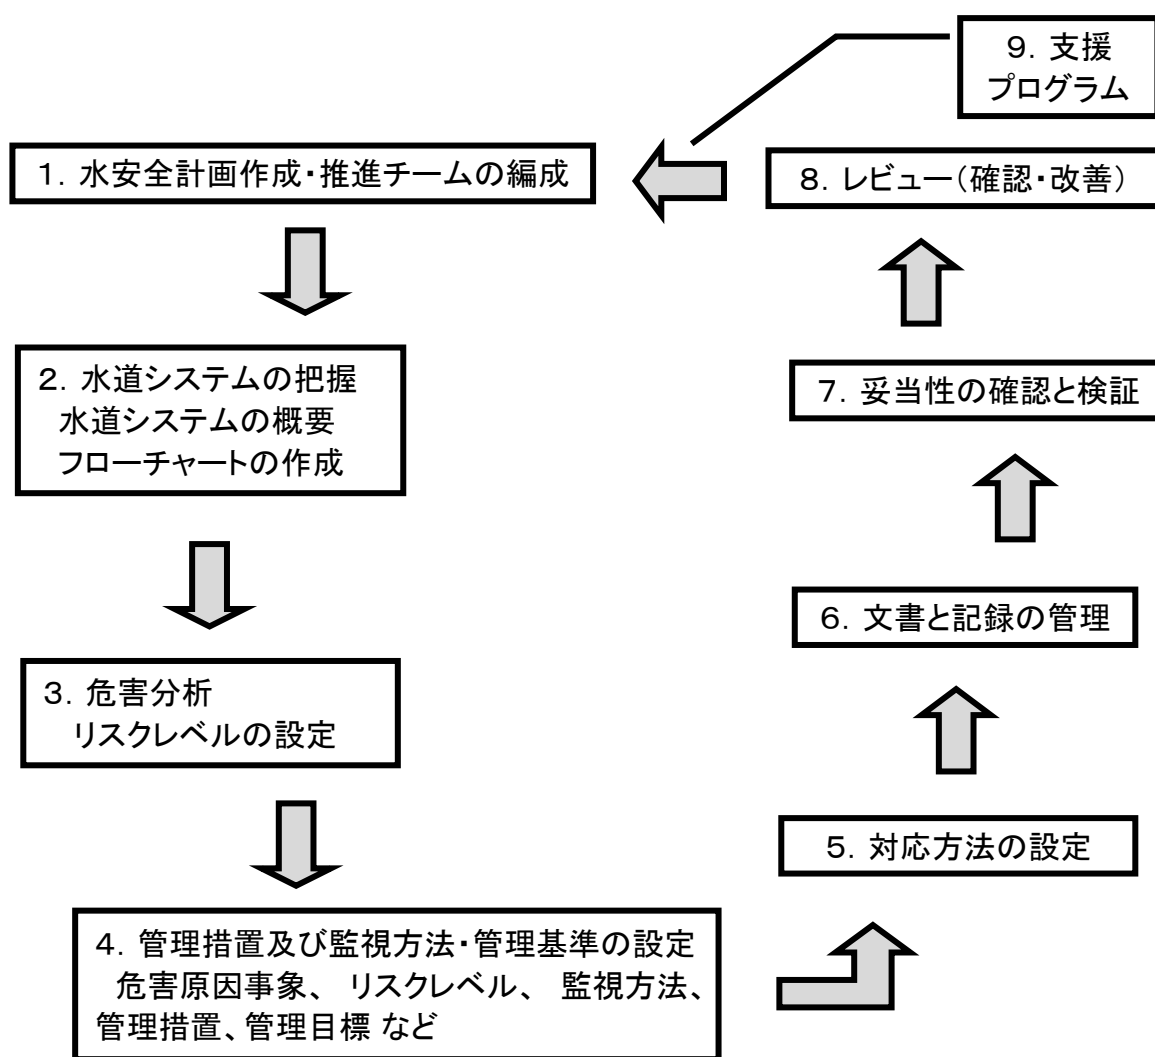

(番号は“章”を示す。)

妥当性確認チェックリスト

内容		チェックポイント	確認結果
1. 策定・推進チームの編成		①適切な回数の会議が開催されたか。 ②会議参加者が実状と経験に基づいて協議を行ったか。	適 ・ 否 適 ・ 否
2. 水道システムの把握	事業概要	①事業概要、給水量、配水量実績、組織、人員構成を整理したか。	適 ・ 否
	フローチャート	①給水経路は実状と整合しているか。 ②薬品の種類、注入点は実状と整合しているか。 ③水質計器の種類、測定点は実状と整合しているか。	適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否
	施設概要	①水源概要・特徴、浄水場、配水・給水について、的確に整理されているか。	適 ・ 否 適 ・ 否
	流域汚染源	①流域内汚染源について、的確に整理されているか。	適 ・ 否
	水質検査結果	①水質検査結果は的確に危害分析に反映しているか。	適 ・ 否
3. 危害分析	危害原因事象	①危害抽出は水質検査結果、過年度の水質事故事例、関係者の経験に基づいて的確に網羅されているか。	適 ・ 否
		②危害事象に対する関連水質項目は適切か。	適 ・ 否
		③リスクレベルについて、水質検査結果、過年度の水質事故事例、関係者の経験に基づいて的確に設定されているか。	適 ・ 否
		④リスクレベルについて、他の危害事象とのバランスはとれているか。	適 ・ 否
4. 管理措置	管理措置、監視方法及び管理目標の設定	①管理措置は各危害事象に対して、適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否
		②監視方法について、その内容（手分析、水質計器）及び監視位置は適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否
		③監視方法について、水質計器の種類と位置は実状と整合しているか。	適 ・ 否
		④管理目標は水質項目からみて適切か。値は適切か。	適 ・ 否
5. 対応方法の設定	対応マニュアル	①逸脱時の対応は項目、内容ともに適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否
		②水質項目別対応は日常管理と整合しているか。その管理値及び連絡先は適切か。	適 ・ 否
6. 文書と記録の管理		①水安全計画に係る文書は既存の文書と整合しているか。関連性は適切か。	適 ・ 否
		②記録内容の名称、保管期間、担当者は適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否
7. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証		①妥当性確認のチェックを行っているか。	適 ・ 否
		②検証に関するチェックリストは適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否
8. レビュー		①レビューするメンバーは適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否
		②確認内容、改善が明示されているか。	適 ・ 否
9. 支援プログラム		①支援プログラムは適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否

## 2) 実施状況の検証

水安全計画の各要素の検証は、「水安全計画策定・推進チーム」及び補助職員（水道技術管理者が指名）によって、原則として年1回実施する。また、実施状況の検証責任者は水道技術管理者とする。

検証に当たっては、次に示すチェックシートを基本とする。

検証のためのチェックシート

内容	チェックポイント	確認結果
① 水質検査結果は水質基準値等を満たしていたか	① 毎日の水質検査結果の記録 ・ 水質基準等との関係 ・ 管理基準の満足度	適 ・ 否
	② 定期水質検査結果書 ・ 水質基準等との関係	適 ・ 否
② 管理措置は定められたとおりに実施したか	① 運転管理点検記録簿 ・ 記録内容の確認	適 ・ 否
③ 監視は定められたとおりに実施したか	① 運転管理点検記録簿 ・ 日々の監視状況	適 ・ 否
④ 管理基準逸脱時等に、定められたとおりに対応をとったか	① 対応措置記録簿 ・ 逸脱時の状況、対応方法の的確さ	適 ・ 否
⑤ ④によりリスクは軽減したか	① 対応措置記録簿	適 ・ 否
	② 水質検査結果記録書 ・ 水質基準等との関係	適 ・ 否
⑥ 水安全計画に従って記録が作成されたか	① 運転管理点検記録簿 ・ 取水、給水、水位、電気関係、薬品使用量等の記録	適 ・ 否
	② 水質検査結果書 ・ 残留塩素の記録	適 ・ 否
	③ 対応措置記録簿の記載方法	適 ・ 否



対応措置記録簿書式（管理基準を逸脱した場合に記録）

日 時	
対応者の所属・氏名	
逸脱した水質項目	
逸脱した濃度等	
想定される原因	
対応状況	
今後に向けた改善点	

### 3) 情報の更新方法

次に示す情報を基に、「9. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証」において更新するものとする。

#### (1) 生活系の汚染源情報

生活系の汚染源情報としては処理形態別（公共下水道、コミュニティプラント、合併浄化槽、単独浄化槽、非水洗化）の人口が挙げられる。これらのデータは「国勢調査（総務省）」及び「一般廃棄物処理実態調査（環境省）」等に掲載される。

#### (2) 畜産系の汚染源情報

畜産系の汚染源情報としては家畜の種類別（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏等）の頭（羽）数が挙げられる。これらのデータは「世界農林業センサス（農林水産省）」に掲載される。

#### (3) 工業系の汚染源情報

工業系の汚染源情報としてはPRTR（化学物質排出移動量届出制度）の対象となる事業所の業種名、従業員数、水域及び下水道への排出量等が挙げられる。これらのデータは環境省のホームページに掲載される。

#### (4) 農薬に関する情報

農薬に関する情報としては、我が国で使用されている農薬の種類や使用量等が挙げられる。これらのデータは「化学物質データベースEwbKis-Plus（国立環境研究所）」に掲載される。

## 8. レビュー

安全な水を常時供給する上で、P D C Aサイクルの考え方にに基づき、「水安全計画書」が十分なものとなっていることを確認（妥当性確認）し、必要に応じて改善を行う必要がある。本計画書ではこれをレビュー（確認・改善）と呼ぶ。

水安全計画のレビューは、水道施設が経年的に劣化することや、水道水の安全性を向上させる上で有用な新技術が開発された場合等も念頭に置き、水質検査計画策定に合わせて原則毎年度2月、定期的実施する。また、水道施設（計装機器等の更新等を含む。）の変更を行った場合や、水安全計画のとおり管理したにもかかわらず水道の機能に不具合を生じた場合等には、臨時のレビューと改善を実施する。レビューの主宰は推進チームリーダーが行い、全ての推進チームメンバーが出席して行う。

臨時のレビューを行う具体的な内容を示す。

- ・水道施設の変更（計装機器等の更新を含む）を行った場合
- ・水安全計画書に基づいて管理を行ったにも関わらず、何らかの不具合が生じた場合
- ・水安全計画書の中で想定していなかった事態が生じた場合
- ・その他、水道水の安全性を脅かすような事態が生じた場合

### << レビュー（確認・改善）の方法 >>

#### 1 確認の責任者及びメンバー

水安全計画の責任者がリーダーとなり、施設、設備、水質及び運転管理の各担当者並びにリーダーが必要と認めた者が参画する。

#### 2 水安全計画書の適切性・妥当性の確認

以下に掲げる情報を総合的に検討し、現行の水安全計画書の適切性・妥当性を確認する。

- ① 水道システムを巡る状況の変化
- ② 水安全計画の妥当性確認の結果
- ③ 水安全計画の実施状況の検証結果
- ④ 外部からの指摘事項
- ⑤ 最新の技術情報 等

#### 3 確認すべき事項

- ① 新たな危害原因事象及びそれらのリスクレベル
- ② 管理措置、監視方法及び管理基準の適切性
- ③ 管理基準逸脱時の対応方法の適切性
- ④ 緊急時の対応の適切性
- ⑤ その他必要と認められる事項

## 9. 支援プログラム

支援プログラムとは、水道水の安全を確保するのに重要であるが直接的には水質に影響しない措置、直接水質に影響するものであるが水安全計画策定以前に策定された計画やマニュアル等をいう。

本水道事業における支援プログラムを以下に示す。水安全計画の実施・運用に当たってはこれらの文書にも留意する。

- ・施設・設備に関する文書（施設・設備の規模、能力）
  - 浄水場日常点検記録日報・浄水場定期点検簿
  - 場外施設点検記録日報・配水池及び取水口点検簿
  - 水質監視計器保守点検報告書（年次）・水位流量計保守点検報告書（年次）
  - 次亜注入設備保守点検報告書（年次）・PAC注入機保守点検報告書（年次）
  - 自家用電気工作物保守点検報告書（月例・年次）
  - 水質検査結果書・毎日検査報告書（日報）
  
- ・材料の規格に関する文書
  - 薬品管理台帳（納品・使用量・在庫量）
  - 水質監視計器試薬管理台帳
  - 機械設備オイル管理台帳
  
- ・職員の健康診断・労働安全衛生に関する文書
  - 水道法第21条に係る健康診断簿
  - 対象者：浄水場に勤務する職員・浄水場運転管理に携わる委託職員
  - 長期浄水場内に滞在して、工事等を行う業者
  - 検査項目：赤痢菌・腸チフス菌・パラチフス菌・サルモレラ菌・O-157
  - 検査日：年2回（4月・10月）
  
- ・職員の教育訓練、研修等に関する文書
  - 水道技術者取得実務研修資料
  - 防災訓練資料（地震等）



